

定時測定モード

① 電池を入れ、プローブを接続する。

② 定時測定の準備をする。

※ 定時測定用ジェルパッド、固定用テープ、固定帶、水スプレー、(角度補正具)

③ 測定姿勢は、基本的に仰臥位・安静にする。




④ プローブのラベルの貼っていない面に定時測定用ジェルパッドを貼る。

(専用ジェルでも測定可能)

① ジェルパッドの透明の保護シートをはがす。




※ジェルパッドの両面には、保護シートが付いているため、片方の保護シートをはがす。

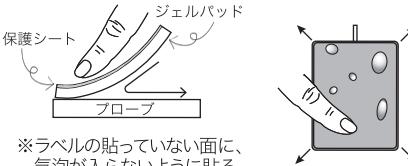

※ラベルの貼っていない面に、気泡が入らないように貼る。
※気泡がある場合には、内側から外側に指で気泡を押し出す。

④ 反対側の透明の保護シートをはがす。
⑤ パッド面に水をスプレーする。

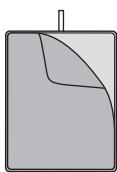

※水スプレー(同梱アクセサリー)容器に水を入れて、ジェルパッド全体に3~5回スプレーする。


⑤ 手で恥骨結合部の位置を直接確認する。

★ ポイント……確認するときに、お腹を強く押さない。




⑥ 正中線上かつ恥骨結合部の直上にプローブをあてる。

★ ポイント……押し圧は、手で軽く押さえる程度

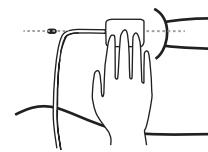

⑦ 決定開始ボタンを押し電源を入れ、インジケーター、グラフを参考に適切な位置を探す。

★ ポイント……インジケーターの■の数にこだわらず、1番下が■になるように、プローブを正中線上で頭部方向にゆっくりずらす。

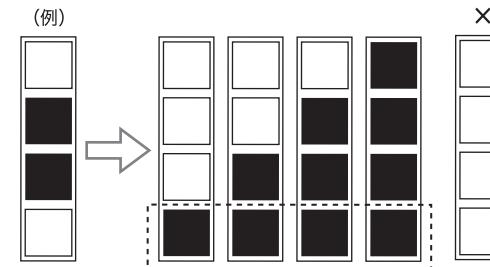


注) インジケーターが全て□の場合は、少なくとも1つ■になるまで時間をおいてから位置合わせをすること。

<ご使用の手引き> リリアム α-200

⑧ 適正位置を決めたら、F3キー(■)を押し、続けて決定開始ボタンを押す。


※ すぐに画面が消えるが、定時測定を開始している。

⑨ プローブをずれないように、固定用テープでしっかり固定する。

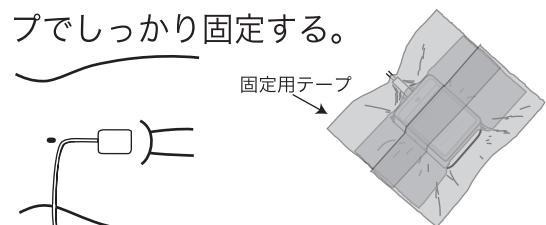

★ ポイント……プローブが体に密着するように、プローブと固定用テープの隙間をできるかぎりなくす。

⑩ 最後に固定帶を適度な圧がかかる程度に巻きつける。

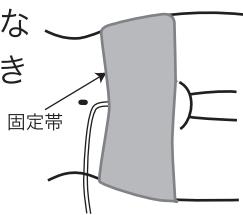


※安定した測定ができるようになる。

●測定中の画面の確認 ⇒ 決定開始ボタンを押す。

●排尿行為の記録 ⇒ 排尿終了後にF2キー(■)を押す。

●尿意の強さの記録 ⇒ 尿意を感じる方の場合、F3キー(!!)を押すと、尿意の強さを1~5の5段階で入力可能。

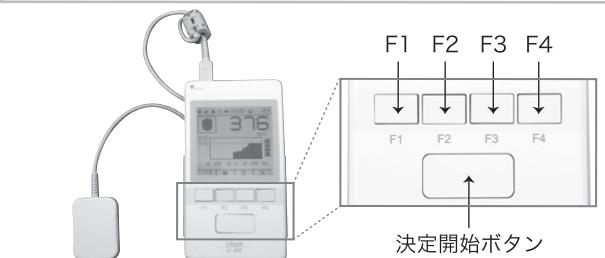

詳細については取扱説明書を必ずお読みください。